News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２２年９月２１日
経　済　産　業　省

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した自転車用幼児座席のリコール（無償交換）について

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席の部品の誤った組付け方法を原因とする製品事故が発生し、事業者であるブリヂストンサイクル株式会社では、本年７月９日より、対象製品について無償点検及び部品の交換修理を実施していましたが、正しく組み付けられた製品でも重大製品事故が発生しています。

このため、事業者は事故の再発防止を図るため、本日プレスリリースを行うとともに、ホームページで情報を掲載し、２２日に新聞社告を行い、使用者に周知し、３０日から対象製品について樹脂製の製品に無償交換を行うこととしました。

経済産業省としましては、対象製品をお持ちの方に対し、再発防止のため、輸入事業者の行う無償交換を受けるよう呼びかけるものです。

１．事故事象及び再発防止策について

ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した金属製の自転車用幼児座席で、自転車の販売店にて当該製品を取付けた際に、足乗せ部を取扱説明書と違った組付け方をして、製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により、足乗せ部の支柱が破損して、幼児の足が走行中の自転車の車輪に巻き込まれる重大製品事故（重傷１件）が発生したことから、同社は、このような誤った組付けがされる可能性のあった３製品について、本年７月９日より、対象製品について無償点検・修理を実施しました。しかし、当該３製品について、正しい組み付けの製品でも同様な重大製品事故（重傷２件）が発生していることから、事故の再発防止のため、更に当該３製品と同様な構造である９製品を対象として、合計１２製品について樹脂製の製品と無償交換を実施することとしました。

２．対象製品：製品名、商品名等、販売期間及び対象台数　（詳細別紙）

製品名：自転車用後席幼児用座席（リヤチャイルドシート）

商品名		
①ＮＥＷロイヤルチャイルドシート	RCSNRX.A	88,765台
②ロイヤルチャイルドシートＳＴＤ	RCS-SRT	1,845台
③ＮＥＷデラックスチャイルドシート	RCS-MH.A	13,582台
④ロイヤルチャイルドシート	RCS-NAS	55,324台
⑤ロイヤルチャイルドシート	RCS-SDX	171,150台

⑥ＮＥＷロイヤルチャイルドシート	RCS-NRX	61,163台
⑦デラックスチャイルドシート	RCS-MHBC	132,596台
⑧デラックスチャイルドシート	RCS-MHB	6,031台
⑨リヤ子供乗せ	RCS-MSG	13,480台
⑩リヤ子供乗せ	KNR-69SG	23,172台
⑪子ざぶとん専用チャイルドシート	RCS-K	687台
⑫リヤチャイルドシート(ﾔﾏﾊ発動機ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ)	Q5K-YSK-051	1,728台
	合計	569,523台

３．事業者の対応

９月３０日から樹脂製の製品との無償交換を行います。

４．事業者の告知

・プレスリリース：９月２１日（火）
・事業者ホームページへの情報の掲載：９月２１日（火）
・新 聞 社 告：９月２２日（水）

５．消費者への注意喚起

上記の対象製品をお使いの方は、速やかに当該製品を販売店にお持ち込みいただき、無償交換を受けてください。

（ブリヂストンサイクル株式会社の問い合わせ先）
電話番号：　０１２０－２２－０３５５
（リヤチャイルドシート無償交換　お客様コールセンター）
受付時間：　９時～１７時
９月末日までは毎日（土日、祝日を含む）
１０月以降は土、日、祝日と事業者特定休日を除く
ホームページ：　http://www.bscycle.co.jp

（本発表資料のお問い合わせ先）
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室長　藤代
担当：宮下、中村
電話：０３－３５０１－１５１１（内線：４３１１）
０３－３５０１－１７０７（直通）

別 紙

対象製品の詳細

商品名	NEW ロイヤル チャイルドシート	ロイヤルチャイルド シート STD	NEW デラックス チャイルドシート
モデル名	RCSNRX.A	RCS-SRT	RCS-MH.A
商品写真	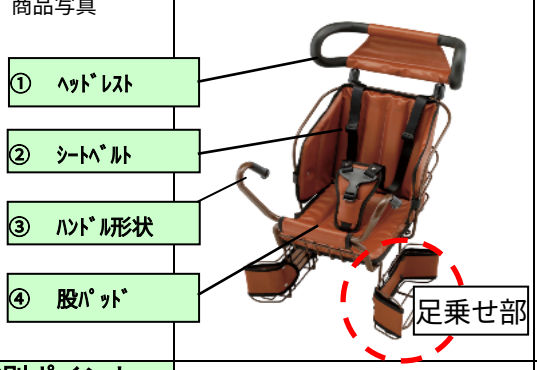		
※識別ポイント ①ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド	①楕円形(中央に布) ②Y 型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	①ヘッドレスト無し ②T 型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッドあり	①　長方形 ②　T 型シートベルト ③　一文字型 ④　股パッドあり
販売期間	2007 年 11 月～ 2010 年 5 月	2008 年 5 月～ 2010 年 6 月	2008 年 3 月～ 2010 年 6 月
対象台数	88,765 個	1,845 個	13,582 個

商品名	ロイヤル チャイルドシート	ロイヤル チャイルドシート	NEW ロイヤル チャイルドシート
モデル名	RCS-NAS	RCS-SDX	RCS-NRX
商品写真	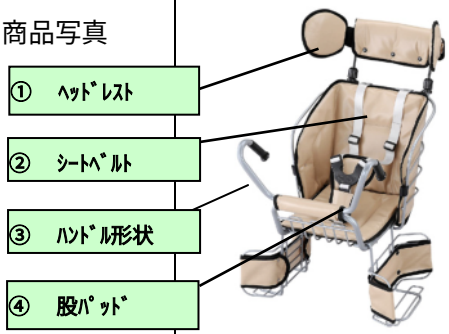	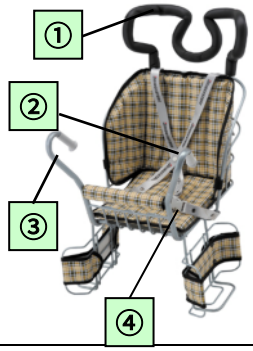	
※識別ポイント ①ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド	①左右丸型 ②Y 型シートベルト ③　アップハンドル型 ④　股パッドあり	①中央が凹んでいる ②X 型シートベルト ③　アップハンドル型 ④　股パッド無し	①　楕円形(中央に布) ②X 型シートベルト ③アップハンドル型 ④股パッド無し
販売期間	2009 年 6 月～ 2010 年 9 月	2002 年 9 月～ 2008 年 9 月	2007 年 1 月～ 2009 年 9 月
対象台数	55,324 個	171,150 個	61,163 個

商品名	デラックス チャイルドシート	デラックス チャイルドシート	リヤ子供乗せ
モデル名	RCS-MHBC	RCS-MHB	RCS-MSG
商品写真	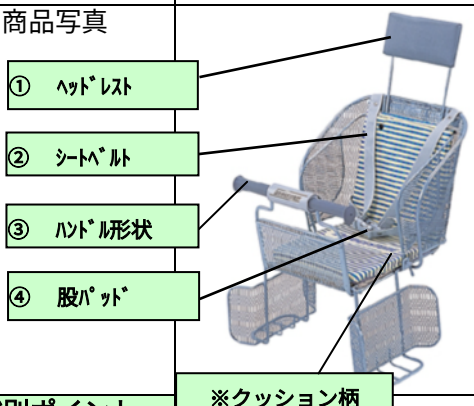	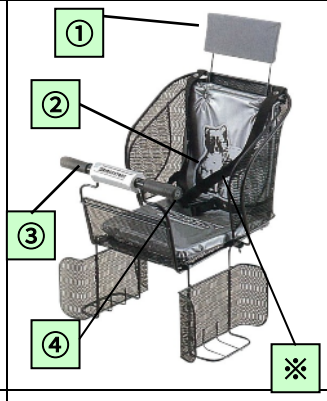	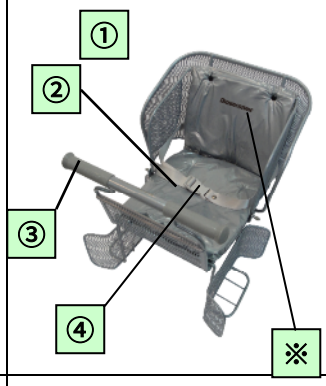
※識別ポイント ①ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド ※その他 （クッション柄）	①　長方形 ②　Ｘ型シートベル ③　一文字型ハンドル ④　股パッド無し ※チェック柄ｸｯｼｮﾝ	①　長方形 ②　Ｘ型シートベルト ③　一文字型ハンドル ④　股パッド無し ※動物（犬）柄ｸｯｼｮﾝ	①　ヘッドレスト無し ②　2 点式腰ベルト ③　一文字型ハンドル ④　股パッドなし ※シルバー色ｸｯｼｮﾝ BRIDGESTONE ﾛｺﾞあり
販売期間	2000 年 2 月～ 2009 年 11 月	2000 年 2 月～ 2008 年 3 月	2000 年 3 月～ 2009 年 8 月
対象台数	132,596 個	6,031 個	13,480 個

商品名	リヤ子供乗せ	子ざぶとん専用 チャイルドシート	ヤマハ発動機ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ (RCS-NAS と同型式)
モデル名	KNR-69SG	RCS-K	Q5K-YSK-051
商品写真	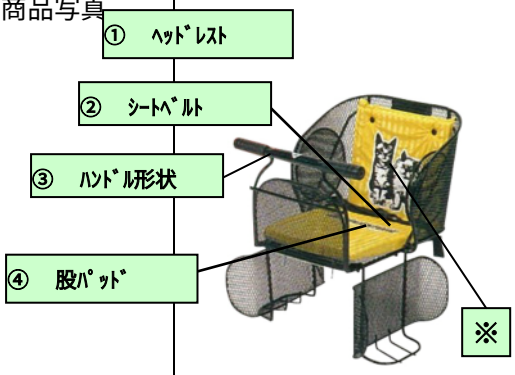	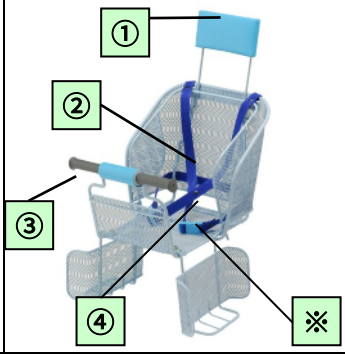	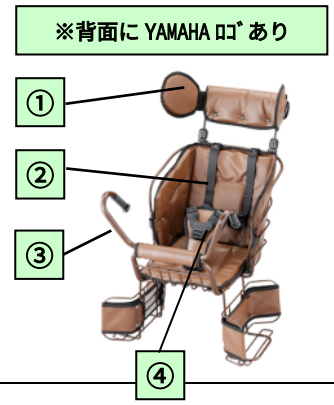
※識別ポイント ①ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ形状 ②シートベルト ③ハンドル形状 ④股パッド ※その他	①　ヘッドレスト無し ②　2 点式腰ベルト ③　一文字型ハンドル ④　股パッドなし ※動物（猫）柄ｸｯｼｮﾝ	①　長方形 ②　Ｘ型シートベルト ③　一文字型ハンドル ④　股パッド無し ※クッション別売り	①左右丸型 ②Y 型シートベルト ③　アップハンドル型 ④　股パッドあり
販売期間	1995 年 4 月～ 2006 年 4 月	2003 年 4 月～ 2007 年 10 月	2009 年 7 月～ 2010 年 9 月
対象台数	23,172 個	687 個	1,728 個

■当該リコールにおける消費生活用製品の重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000161	平成22年4月13日	平成22年5月21日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の右足が車輪に挟み込まれて負傷した。足乗せ部が脱落していた。現在、原因調査中。 事業者は、平成２２年９月２１日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、２２日に新聞社告で使用者に周知し、３０日から樹脂製の製品に無償交換を実施する。	東京都	平成22年5月25日に製品起因か否かが特定できていない事故として消費者庁が公表していたもの。平成22年9月21日からリコールを実施。
A201000188	平成22年3月31日	平成22年6月1日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、足乗せが折れ、幼児が右足を車輪にまき込まれて負傷した。 事故原因は、自転車の販売店にて当該製品を取付けた際に、足乗せ部を説明書と違った組付け方をして、製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損したものと考えられ、事業者は、足乗せ部の無償点検と修理を実施していた。 平成２２年９月２１日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、２２日に新聞社告で使用者に周知し、３０日から樹脂製の製品に無償交換を実施する。	東京都	平成22年7月9日に製品起因が疑われる事故として消費者庁が再公表していたもの。平成22年9月21日からリコールを実施。
A201000373	平成22年6月4日	平成22年8月2日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の左足が車輪にまき込まれて負傷した。足乗せ部が脱落していた。現在、原因を調査中。 事業者は、平成２２年９月２１日にプレスリリースを行うと共にホームページに情報を掲載し、２２日に新聞社告で使用者に周知し、３０日から樹脂製の製品に無償交換を実施する。	神奈川県	平成22年8月6日に製品起因か否かが特定できていない事故として消費者庁が公表していたもの。平成22年9月21日からリコールを実施。